

www.hilti.at Profis Anchor 2.3.3

Firma: Hilti Austria Ges.m.b.H. Bearbeiter: Philipp Platz, BSc

Adresse: Altmannsdorfer Straße 165, A-1231 Wien
Tel. I Fax: +43-664-8114749 | +43-1-66101-223

E-Mail: philipp.platz@hilti.com

Seite: Projekt: Pos. Nr.:

Datum:

RICON 100/40 EA 19.11.2012

#### Bemerkung:

# 1 Eingabedaten

Dübeltyp und Größe: HSC-I M8x40

Effektive Verankerungstiefe:  $h_{ef}$  = 40 mm,  $h_{nom}$  = 46 mm

Werkstoff: 8.8

Zulassungs-Nr.: ETA 02/0027

Ausgestellt | Gültig: 20.09.2007 | 20.09.2012

Nachweis: Bemessungsverfahren ETAG Nr. 001 Anhang C(2010)

Abstandsmontage:  $e_b = 0 \text{ mm (Kein Abstand)}; t = 8 \text{ mm}$ 

Ankerplatte:  $l_x \times l_y \times t = 100 \text{ mm} \times 40 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}$ ; (Empfohlene Plattendicke: nicht berechnet)


Profil: kein Profil

Untergrund: ungerissener Beton, C20/25,  $f_{cc}$  = 25,00 N/mm<sup>2</sup>; h = 100 mm

Bewehrung: Keine Bewehrung oder Stababstand ≥ 150 mm (jeder Ø) oder ≥ 100 mm (Ø ≤ 10 mm)

Keine Randlängsbewehrung

## Geometrie [mm] & Belastungen [kN, kNm]

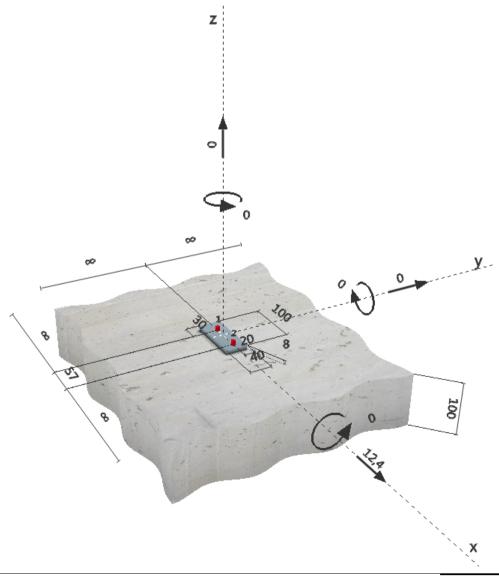



www.hilti.at Profis Anchor 2.3.3

Firma: Hilti Austria Ges.m.b.H.
Bearbeiter: Philipp Platz, BSc
Adresse: Altmannsdorfer Straße 1

Altmannsdorfer Straße 165, A-1231 Wien +43-664-8114749 | +43-1-66101-223 Seite: Projekt: Pos. Nr.: Datum:

RICON 100/40 EA 19.11.2012

E-Mail: philipp.platz@hilti.com

## 2 Lastfall/Resultierende Dübelkräfte

Lastfall: Design Lasten


Tel. I Fax:

### Resultierende Dübelkräfte [kN]

Normalkraft: +Zug -Druck

Dübel	Normalkraft	Querkraft	Querkraft x	Querkraft y
1	0,000	6,200	6,200	0,000
2	0,000	6,200	6,200	0,000

Maximale Betonstauchung: - [%]
Maximale Betondruckspannung: - [N/mm²]
resultierende Zugkraft in (x/y)=(0/0): 0,000 [kN]
resultierende Druckkraft in (x/y)=(0/0): 0,000 [kN]

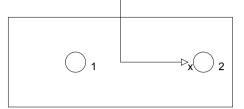

# 3 Zugbeanspruchung (ETAG, Anhang C, Abschnitt 5.2.2)

	Einwirkung [kN]	Tragfähigkeit [kN]	Ausnutzung <sub>βN</sub> [%]	Status
Stahlversagen*	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.
Herausziehen*	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.
Betonversagen**	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.
Spaltversagen**	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.

<sup>\*</sup> ungünstigster Dübel \*\*Dübelgruppe (Dübel unter Zug)



**RICON 100/40 EA** 

19.11.2012

www.hilti.at Profis Anchor 2.3.3

Seite:

Firma: Hilti Austria Ges.m.b.H.
Bearbeiter: Philipp Platz. BSc

Philipp Platz, BSc Projekt:
Altmannsdorfer Straße 165, A-1231 Wien Pos. Nr.:
+43-664-8114749 | +43-1-66101-223 Datum:

E-Mail: philipp.platz@hilti.com

# 4 Querbeanspruchung (ETAG, Anhang C, Abschnitt 5.2.3)

Stahlversagen ohne Hebelarm*	Einwirkung [kN] 6,200	Tragfähigkeit [kN] 9,760	Ausnutzung <sub>βV</sub> [%]	Status OK
Stahlversagen mit Hebelarm*	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite**	12,400	25,125	50	ОК
Betonkantenbruch, Richtung **	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.	O.Nw.

<sup>\*</sup> ungünstigster Dübel \*\*Dübelgruppe (relevante Dübel)

### 4.1 Stahlversagen ohne Hebelarm

Adresse:

Tel I Fax:

$V_{Rk,s}$ [kN]	γM,s	$V_{Rd,s}$ [kN]	V <sub>Sd</sub> [kN]
12.200	1,250	9.760	6.200

#### 4.2 Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

A <sub>c,N</sub> [mm <sup>2</sup> ]	$A_{c,N}^0$ [mm <sup>2</sup> ]	c <sub>cr,N</sub> [mm]	s <sub>cr,N</sub> [mm]	k-factor	
21240	14400	60	120	2,000	
e <sub>c1,V</sub> [mm]	Ψec1,N	e <sub>c2,V</sub> [mm]	Ψec2,N	$\psi_{s,N}$	Ψre,N
0	1,000	0	1,000	1,000	1,000
$N_{Rk,c}^0$ [kN]	γM,c,p	V <sub>Rd,c1</sub> [kN]	V <sub>Sd</sub> [kN]		
12,776	1,500	25,125	12,400		

### 5 Verschiebungen (höchstbelasteter Dübel)

#### Kurzzeitbelastung:

$N_{\text{Sk}}$	=	0,000 [kN]	$\delta_{\text{N}}$	=	0,000 [mm]
$V_{\text{Sk}} \\$	=	4,593 [kN]	$\delta_{\text{V}}$	=	1,968 [mm]
			$\delta_{\text{NV}}$	=	3,668 [mm]
Langze	itbel	astung:			
$N_{\text{Sk}}$	=	0,000 [kN]	$\delta_{\text{N}}$	=	0,000 [mm]
$V_{\text{Sk}} \\$	=	4,593 [kN]	$\delta_{\text{V}}$	=	2,952 [mm]
			$\delta_{\text{NV}}$	=	4,652 [mm]

Hinweis: Die Verschiebungen infolge Zugkraft gelten, wenn die Hälfte des Drehmomentes beim Verankern aufgebracht wurde - ungerissener Beton! Die Verschiebungen infolge Querkraft gelten, wenn zwischen Beton und Ankerplatte keine Reibung vorliegt! Der Verschiebungswert aus dem Lochspiel zwischen Ankerkörper und Bohrlochrand sowie zwischen Ankerkörper und Anbauteil ist in dieser Berechnung nicht berücksichtigt!

Die zulässigen Verschiebungen hängen von der zu befestigenden Konstruktion ab und sind vom Konstrukteur festzulegen!

#### 6 Warnungen / Hinweise

- Die Ankerplatte muss ausreichend steif sein, so dass sie sich unter den einwirkenden Kräften nicht verformt!
- Die Weiterleitung der Kräfte im Bauteil ist nach der Bemessungsrichtlinie ETAG 001, Anhang C(2010), Abschnitt 7 nachzuweisen. Im Falle einer Unterfütterung wird davon ausgegangen, dass unter der Ankerplatte keine Luftblasen sich befinden und die Unterfütterung VOR der tatsächlichen Lastauftragung erfogt und ausgehärtet ist!
- Diese Berechnung gilt nur wenn die Durchgangslöcher nicht grösser als in Tabelle 4.1 in ETAG 001, Annex C angegeben sind! Bei grösseren Durchgangslöchern ist Kapitel 1.1. in ETAG 001, Annex C zu beachten!

# Nachweis der Verankerung: OK!



**Profis Anchor 2.3.3** www.hilti.at

Firma: Hilti Austria Ges.m.b.H.

Bearbeiter: Philipp Platz, BSc Adresse: Altmannsdorfer Straße 165, A-1231 Wien Pos. Nr.: +43-664-8114749 | +43-1-66101-223 Tel. I Fax: Datum:

E-Mail: philipp.platz@hilti.com Seite: Projekt:

**RICON 100/40 EA** 

19.11.2012


### 7 Installationsdaten

Ankerplatte, Stahl: -Profil: kein Profil; 0 x 0 x 0 mm Durchmesser Durchgangsloch: d<sub>f</sub> = 9 mm Plattendicke (Eingabe): 8 mm Empfohlene Plattendicke: nicht berechnet Dübeltyp und Größe: HSC-I, M8x40 Anzugsdrehmoment: 0,010 kNm Durchmesser Bohrloch im Beton: 16 mm Bohrlochtiefe im Untergrund: 46 mm Minimale Bauteildicke: 100 mm

Reinigungsart: Manuelle Reinigung des Bohrloches gemäss Gebrauchsanweisung ist erforderlich.

### 7.1 Erforderliches Zubehör

Bohren Reinigen Installieren Geeigneter Hammerbohrer · Hand Ausblaspumpe · HSC-MW Setzwerkzeug Geeigneter Bundbohrer für die · Drehmomentschlüssel vorgeschr. Bohrlochtiefe

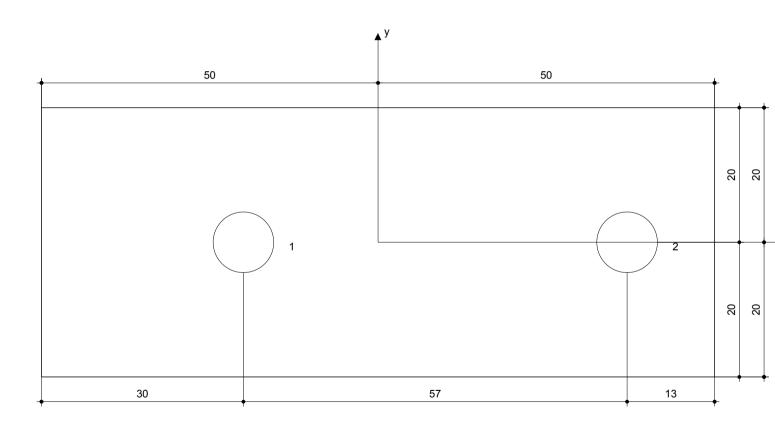

### Koordinaten Dübel [mm]

Dübel	X	у	C <sub>-x</sub>	C+x	C <sub>-y</sub>	C <sub>+y</sub>
1	-20	0	-	-	-	-
2	37	0	-	-	-	-



**RICON 100/40 EA** 

19.11.2012

www.hilti.at Profis Anchor 2.3.3

Seite:

Firma: Hilti Austria Ges.m.b.H.

 Bearbeiter:
 Philipp Platz, BSc
 Projekt:

 Adresse:
 Altmannsdorfer Straße 165, A-1231 Wien
 Pos. Nr.:

 Tel. I Fax:
 +43-664-8114749 | +43-1-66101-223
 Datum:

E-Mail: philipp.platz@hilti.com

## 8 Kommentar; Anmerkungen

- Sämtliche in den Programmen enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschließlich auf die Verwendung von Hilti-Produkten und basieren auf den Grundsätzen, Formeln und Sicherheitsbestimmungen gem. den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz-und Montageanleitungen usw. von Hilti, die vom Anwender strikt eingehalten werden müssen. Sämtliche enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte; daher sind vor Anwendung des jeweiligen Hilti-Produkts stets einsatzspezifische Tests durchzuführen. Die Ergebnisse der mittels der Software durchgeführten Berechnungen beruhen maßgeblich auf den von Ihnen einzugebenden Daten. Sie tragen daher die alleinige Verantwortung für die Fehlerfreiheit, Vollständigkeit und Relevanz der von Ihnen einzugebenden Daten. Sie sind weiterhin alleine dafür verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor der Verwendung für Ihre spezifische(n) Anlage(n) durch einen Fachmann überprüfen und freigeben zu lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformität mit geltenden Normen und Zulassungen. Die Software dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne jegliche Gewährleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Geeignetheit für eine bestimmte Anwendung.
- Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch die Software zu verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere müssen Sie für die regelmäßige Sicherung von Programmen und Daten sorgen sowie regelmäßig ggf. von Hilti angebotene Updates der Software durchführen. Sofern Sie nicht die AutoUpdate-Funktion der Software nutzen, müssen Sie durch manuelle Updates über die Hilti-Website sicherstellen, dass Sie jeweils die aktuelle und somit gültige Version der Software verwenden. Soweit Sie diese Verpflichtung schuldhaft verletzen, haftet Hilti nicht für daraus entstehende Folgen, insbesondere nicht für die Wiederbeschaffung verlorener oder beschädigter Daten oder Programme.